

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГБПОУ ЧСПК «Сфера»

Е.А. Серебренникова

« 00 » апреля 2023 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по устранению нарушений требований пожарной безопасности
в Копейском филиале, расположенного по адресу г. Копейск, пр. Славы, 19

№ п/п	Мероприятие	Ответственный	Срок исполнения
Учебный корпус 3-х этажное здание (учебные классы, административные кабинеты)			
1	Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении (75 дБА) (кабинет № 204- 38 дБА, кабинет технологии – 89 дБА)	Директор Серебренникова Е.А.	01.12.2023 (с учетом выделения целевой субсидии в 2023 году учредителем)
2	При выступающих перепадах высот потолка более чем на 0,4 м. (фактически от 0,44 м. До 0,62м.) в отсеках установлены по одному дымовому пожарному извещателю, вместо предусмотренных двух (ы коридоре 1-го этажа, кабинеты № 114,214)	Директор Серебренникова Е.А.	01.12.2023 (с учетом выделения целевой субсидии в 2023 году учредителем)
3	В месте установки приемно-контрольного прибора информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты не соответствует защищаемым помещениям (перечень со значительными исправлениями, некоторые позиции зачеркнуты)	Зам. директора по развитию Копейского филиала Приходько Е.В.	Выполнено до рассмотрения дела об административном правонарушении
4	Система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией находится в нерабочем состоянии (в помещениях 3-го этажа АПС демонтирована; шлейфы АПС на приемном приборе № 1,5, 8-18 отключены; при запуске системы в помещении щитовой, на 1-м этаже в холле оборудованием комплектом КППИ-1 и КТИ-1 система АПС не сработала)	Директор Серебренникова Е.А.	01.12.2023 (с учетом выделения целевой субсидии в 2023 году учредителем)
5	Источники резервного питания находятся в неисправном состоянии (фактически при отключении основного питания, приемно-контрольный прибор перестает работать, отключается)	Директор Серебренникова Е.А.	01.12.2023 (с учетом выделения целевой субсидии в 2023 году учредителем)
6	Не предусмотрен резерв информационной емкости приемно-контрольных приборов, предназначенных для работы с неадресными пожарными извещателями (при числе шлейфов 10 и более) должен быть не менее 10% (фактически отсутствует)	Директор Серебренникова Е.А.	01.12.2023 (с учетом выделения целевой субсидии в 2023 году учредителем)
7	На всех установленных противопожарных дверях отсутствуют приспособления для самозакрывания	Зам. директора по развитию Копейского филиала Приходько Е.В.	01.12.2023 (при наличии финансовых средств для устранения замечания)
8	У люка выхода на чердак нет информации о месте хранения ключа от него	Зам. директора по развитию Копейского филиала Приходько Е.В.	Выполнено до рассмотрения дела об административном правонарушении

Учебный комбинат 2-х этажное здание (мастерские, актовый зал, спортивный зал, спортивный клуб «Пересвет»)			
9	В помещении библиотеки расстояние от стены до дымового пожарного извещателя при высоте потолка до 3,5 м. составляет более 4 м. (фактически 5,5 м.)	Директор Серебренникова Е.А.	01.12.2023 (с учетом выделения целевой субсидии в 2023 году учредителем)
10	Помещение раздевалки в спортивном клубе «Пересвет» не оборудован установками автоматической пожарной сигнализации	Директор Серебренникова Е.А.	01.12.2023 (с учетом выделения целевой субсидии в 2023 году учредителем)
11	В помещении гримерной актового зала дымовые пожарные извещатели размещены на расстоянии менее 0,5м. от осветительных приборов (один извещатель на расстоянии 0,2 м., другой 0,35 м.)	Директор Серебренникова Е.А.	01.12.2023 (с учетом выделения целевой субсидии в 2023 году учредителем)
12	Помещение спортивного зала не обеспечено ручными пожарными извещателями установленными на путях эвакуации в местах, доступных для их включения при возникновении пожара	Директор Серебренникова Е.А.	01.12.2023 (с учетом выделения целевой субсидии в 2023 году учредителем)
13	В раздевалке спортивного зала не обеспечена заделка негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшегося отверстия в перекрытии	Зам. директора по развитию Копейского филиала Приходько Е.В.	01.12.2023
14	Пределы огнестойкости строительных конструкций стены граничащей с коридором помещения щитовой не соответствует принятой степени огнестойкости пожарного отсека (с стене выполнено окно с металлической вентилируемой конструкцией-решеткой)	Зам. директора по развитию Копейского филиала Приходько Е.В.	01.12.2023
15	В спортивном зале пожарная сигнализация находится в нерабочем состоянии (два датчика пламени в нерабочем состоянии)	Директор Серебренникова Е.А.	01.12.2023 (с учетом выделения целевой субсидии в 2023 году учредителем)
16	В помещении швейной мастерской допущено ухудшение (закрытие) видимости светового табло «Выход» (зарыто плотной шторой)	Зам. директора по развитию Копейского филиала	Выполнено до рассмотрения дела об административном правонарушении
17	В лестничной клетке ведущей в общежитие отсутствует эвакуационное (аварийное) освещение путей эвакуации	Зам. директора по развитию Копейского филиала Приходько Е.В.	01.12.2023 (при наличии финансовых средств для устранения замечания)
Общежитие			
18	Частично не исправны системы автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией находится в нерабочем состоянии (при запуске АПС оповещение отсутствует, при запуске системы в комнате № 420, 422, 45, 61, 27 оборудованием комплектом КППИ-1 и КТИ-1 система АПС не сработала; на примено-контрольном приборе шлейфы АПС № 16,20,22 отключены)	Директор Серебренникова Е.А.	01.12.2023 (с учетом выделения целевой субсидии в 2023 году учредителем)
19	Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее 70 дБА и не менее чем на 15 дБ А выше допустимого уровня звука	Директор Серебренникова Е.А.	01.12.2023 (с учетом выделения целевой субсидии в 2023 году учредителем)

	постоянного шума в защищаемом помещении (комната № 419- 48 дБА, комната № 58- 54дБа, комната № 29-53 дБа)		2023 году учредителем)
20	Настенные звуковые и речевые оповещатели расположены на расстоянии не менее 150 мм. от потолка (фактически в коридорах 2,3,4 этажей на расстоянии 50 мм. от потолка)	Директор Серебрянникова Е.А.	01.12.2023 (с учетом выделения целевой субсидии в 2023 году учредителем)
21	Источники резервного питания находятся в неисправном состоянии (фактически при отключении основного питания, приемно-контрольный прибор перестает работать, отключается)	Директор Серебрянникова Е.А.	01.12.2023 (с учетом выделения целевой субсидии в 2023 году учредителем)
22	Эвакуационное (аварийное) освещение путей эвакуации находится в неисправном состоянии	Зам. директора по развитию Копейского филиала Приходько Е.В.	01.12.2023 (при наличии финансовых средств для устранения замечания)